

322 АЭМ (11)

Законспектировать материал. Фотоотчёт (1 файл) прислать на эл. почту по расписанию **11.10.24 г. (8:30 – 10:00)**

Роль добавочных полюсов.

Добавочные полюса устанавливаются между главными полюсами по линии геометрической нейтрали.

Щетки на коллекторе располагаются так, чтобы они были на физической нейтрали при всех нагрузках.

В этом положении при всех нагрузках индукция внешнего поля определяется по формуле:

$$B_{\text{кол}} = \frac{L}{L_{\text{кол}}} * L * A$$

L – длина активной части секции якоря;

$L_{\text{кол}}$ – длина коллектора;

L – расчетная магнитная проводимость, приведенная к единице длины якоря;

A – линейная нагрузка.

Чтобы пропорциональность между линейной нагрузкой и индукцией B_k осуществлялась при работе автоматически необходимо соединить обмотку добавочных полюсов последовательно с обмоткой якоря, но при этом нужно, чтобы магнитная цепь добавочных полюсов была ненасыщена, т.к. только при этом индукция будет изменяться пропорционально току якоря, а следовательно и линейной нагрузке A .

При определении добавочных полюсов нужно исходить из того, что они преследуют ту же цель, что и смещение щеток в генераторе без добавочных полюсов. Поэтому у генератора добавочный полюс должен иметь ту же полярность, что и главный на который набегает якорь.

МДС добавочных полюсов состоит из двух частей:

– должно компенсировать реакцию якоря в зоне коммутации

$$F_y = i * A$$

– F_k – служит для создания в зазоре над добавочным полюсом требуемой индукции B_k , так как добавочные полюса слабо насыщены что можно считать, что F_k есть МДС необходимая для проведения потока добавочного полюса через зазор под этим полюсом.

$$F_k = 2 \frac{B_k}{M_0} \delta d$$

δd – расчетная величина зазора под добавочным полюсом.


Число добавочных полюсов такое же как и главных.

МДС на пару полюсов:

$$F_d = F_y + F_k = i * A + 2 \frac{B_k}{\mu} \delta d$$

МДС, Фд и Фя направлены встречно поэтому коэффициент рассеивания добавочных полюсов значительно больше коэффициента рассеивания главных полюсов $K_p = 2.5 \pm 5\%$

Уровень ЭДС генераторов постоянного тока.

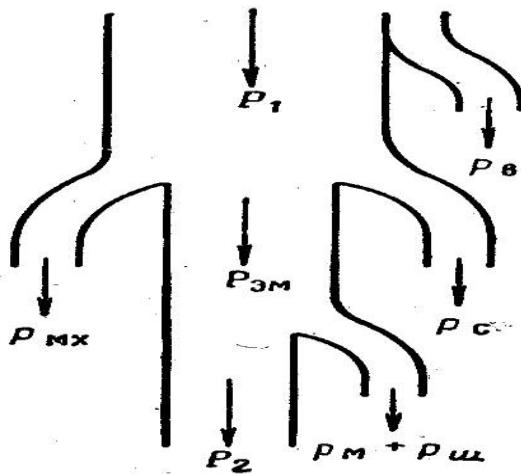

Независимое возбуждение генератора осуществляется от постороннего источника. Мощность в цепи возбуждения (P_B) рассчитывается по формуле:

$$P_B = U_B * I_B$$

От приводного двигателя к генератору подводится мощность P_1 .

Часть ее затрачивается на покрытие механических потерь. Сумма этих потерь представляет собой потери холостого хода генератора.

$$P_{ch} = P_{mx} + P_{st}$$

P_{mx} и P_{st} – механические потери генератора и потери в стали его якоря, покрываемые за счет мощности P_1 .

$P_m + P_{sh}$ – потери в меди обмоток и в щеточных контактах.

Разность $P_1 - (P_{mx} + P_{st})$ – преобразовывается в электромагнитную мощность.

$$P_e = E_a * I_a$$

$$P_2 = P_m - (P_m + P_{sh}) - \text{эл.мощность}$$

Большая часть мощности приводного двигателя преобразуется в электрическую мощность генератора.

$$P_{em} = E_a * I_a = P_1 - P_{ch} \quad (\text{уравнение 1})$$

Ток в цепи якоря вызывает потери в проводниках обмоток (P_m) и потери в щеточном контакте.

$$P_m + P_{sh} = I_a^2 * R_a$$

R_a – сумма сопротивлений в цепи якоря и щеточных контактов.

I_a – ток якоря и щеточного контакта.

Эл.мощность полезно отдаваемая генератора в сеть

$$P_2 = U * I_a = P_{em} - (P_m + P_{sh}) \quad (\text{уравнение 2})$$

Возникающие при работе генератора добавочные потери обычно особо не учитываются и частично включаются в потери стали и частично в потери якоря.

Из уравнения 1 и 2 следует уравнение равновесия ЭДС генератора.

$U = E_a - I_a * R_a$ – уравнение равновесия ЭДС генератора.

